



**Общество с ограниченной ответственностью  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**  
ИНН 6671469916 КПП 667101001  
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10  
e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru  
тел (343) 317-95-01

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

«10» марта 2021 год

# **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования  
внутренних инженерных сетей здания,  
расположенного по адресу:  
**ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в**

**Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания**

**г. Екатеринбург, 2021 год.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**  
по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

**1**



Общество с ограниченной ответственностью  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667101001

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10

e-mail: [info@urpase.ru](mailto:info@urpase.ru) сайт: [urpase.ru](http://urpase.ru)

тел (343) 317-95-01

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

«10» марта 2021 год

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования  
внутренних инженерных сетей здания,  
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Ямальская, д. 10в

Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

Инженер-строитель, эксперт

Директор



С.А. Кокин

А.В. Матасова

г. Екатеринбург, 2021 год.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

2

**СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
В ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

<b>№</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Должность</b>	<b>Подпись</b>
1	Кокин Сергей Александрович	инженер - эксперт	



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

**СОДЕРЖАНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

	<b>Введение</b>	5
	<b>Основание для производства инженерно-технического обследования</b>	5
	<b>Предмет договора</b>	5
<b>1</b>	<b>Сведения об организации - исполнителе, о специалистах</b>	5
1.1	Технические средства контроля, использованные при обследовании	7
1.2	Нормативные, методические и справочные источники	7
1.3	Термины и определения	8
<b>2</b>	<b>Исследовательская часть</b>	10
2.1	Объект обследования	10
2.2	Цель обследования	11
2.3	Дата, время и место производства обследования	11
2.4	Этапы проведения обследования	11
<b>3</b>	<b>Визуальное - инструментальное обследование</b>	12
3.1	Внутренняя система холодного водоснабжения (технический этаж)	13
3.2	Внутренняя система холодного водоснабжения жилых квартир.	16
3.3	Содержание и результаты толщинометрии стенок трубопроводов внутренних сетей холодного водоснабжения.	20
<b>4</b>	<b>Заключение по результатам обследования</b>	23
<b>Приложения:</b>		
	Приложение № 1. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы)	26
	Приложение № 2. Копии документов о квалификации эксперта	27
	Приложение № 3. Копии документов на организацию	31

## Введение

Настоящее техническое исследование выполнено с целью:

- обследования трубопроводов системы холодного водоснабжения и установления соответствие (несоответствие) фактического износа и текущего их состояния.

Техническое заключение выполнено в соответствии с нормативными документами: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

При производстве обследования использованы методы формальной, арифметической проверки, сопоставления и группировки объектов по форме и существу содержащихся в них данных.

При обследовании были учтены требования и рекомендации нормативных документов, технических регламентов и справочно-методической литературы.

### Основание для производства инженерно-технического обследования:

Договор № УА-21 от 04.02.2021 г. на оказание услуг, заключенный между ООО «УРПАСЭ» и ООО «УК «КонсьержЪ».

**Предмет договора:** Предметом Договора является оказание услуг по проведению экспертизы.

### 1. Сведения об организации - исполнителе, о специалистах

#### Сведения об организации - исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».

Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, пом. 8.

Фактический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

#### Сведения о специалистах:

**Кокин Сергей Александрович**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**  
по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

5

### **Образование, курсы, аттестации:**

- ГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», специальность: «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер, выдан диплом о высшем образовании.
- Академия труда и социальных отношений, специальность «Экономика труда», квалификация: экономист, выдан диплом о высшем образовании.
- Внесен в реестр судебных экспертов Российской Федерации (<https://seprf.ru/reestr/>) за реестровым номером 720505002 от 02.12.2020 г.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Строительный контроль и управление качеством в строительстве», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Геодезические работы на стройплощадках», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе «Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе «Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов» по программе «Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в ООО «Европейская академия профессионального развития кадров», по дополнительной профессиональной программе: «Исследование изделий из металлов и сплавов», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов», по программе: «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в АНО ДПО «Межотраслевая Академия Профессионалов», по программе: «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации,

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

6

строительства и реконструкции объектов капитального строительства», выдано удостоверение о повышении квалификации.

**Занимаемая должность:** инженер-эксперт.

**Стаж работы:** общий стаж работы 20 лет, в том числе в области производства строительных экспертиз 10 лет.

### 1.1 Технические средства контроля, использованные при обследовании

При обследовании использованы следующие средства измерения/контроля:

№	наименование средства измерения/контроля
1	комплект визуально - измерительного контроля «ВИК»
2	уровень строительный
3	толщиномер ультразвуковой А1209
4	лазерная рулетка BOSCH DLE 150
5	термодетектор Bosch GIS 1000C
6	фотоаппарат CANON EOS 600D

### 1.2 Нормативные, методические и справочные источники

1. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».
3. ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».
4. ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования».
5. ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой, Измерение толщины».
6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
8. "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов" (утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993).
9. ФЗ № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

7

10. ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
11. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
12. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
13. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1).
14. ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2).
15. ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6).
16. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1).

### 1.3 Термины и определения

**Авария** - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**Аварийное состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

**Дефект** - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

**Диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

**Значительный дефект** – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики здания, сооружения его части или конструктивного элемента. Дефект подлежит устранению.

**Исправное состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

<p align="center"><b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8</b> по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания</p>	<p align="center"><b>ООО «УРПАСЭ»</b></p>	<p align="center">8</p>
--	---	-------------------------

**Категория технического состояния** - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

**Несущие конструкции** - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

**Нормативное техническое состояние** - категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

**Нормальная эксплуатация** - эксплуатация конструкции или здания в целом, осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

**Обследование технического состояния здания (сооружения)** - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

**Ограниченно-работоспособное техническое состояние** - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

**Оценка технического состояния** - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

9

на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

**Повреждение** - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

**Работоспособное техническое состояние** - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

**Реконструкция здания** - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

**Степень повреждения** - установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

**Эксплуатационные показатели здания** - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

**Физический износ здания (элемента)** - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.


## 2. Исследовательская часть

### 2.1 Объект обследования

**Объект обследования:** Внутренняя система холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в.

План-схема расположения обследуемого здания

<p><b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8</b> по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания</p>	<p><b>ООО «УРПАСЭ»</b></p>	<p>10</p>
---	----------------------------	-----------

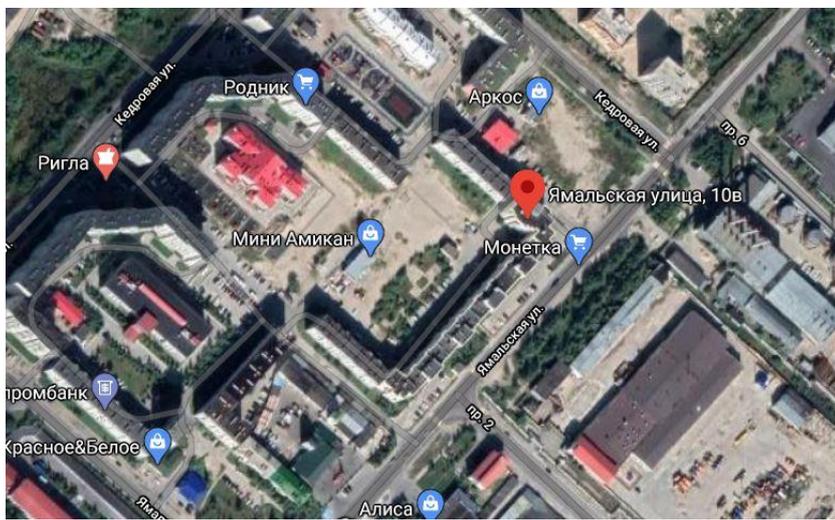

## 2.2 Цель обследования

Цель:

- обследование трубопроводов системы холодного водоснабжения и установление соответствие (несоответствие) фактического износа и текущего их состояния.

## 2.3 Дата, время и место производства обследования

Дата начала производства инженерно-технического обследования - «24» февраля 2021 г. в «15» часов «00» минут.

Дата окончания производства инженерно-технического обследования - «24» февраля 2021 г. в «17» часов «45» минут.

Место производства технического обследования: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в.

Место производства инженерно-технического обследования (обработка результатов инженерно-технического обследования объекта и разработка заключения) - г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

Дата окончания производства технического обследования (разработка технического заключения по материалам проведенного обследования объекта): «10» марта 2021 г. в «10» часов «55» минут.

## 2.4 Этапы проведения обследования

**Подготовительные работы:**

- ознакомление с объектом обследования.

Визуальное обследование:

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

11

- сплошное визуальное обследование конструкций, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией.
- обследование трубопроводов и определение дефектов (свищи в металле, капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, следы ремонтов трубопроводов и магистралей, непрогрев, поражение коррозией трубопроводов, нарушение теплоизоляции магистральных трубопроводов и стояков), состояние креплений и опор трубопроводов.

**Детальное инструментальное обследование:**

- техническое обследование строительных конструкций визуально-инструментальным методом в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- измерение диаметров трубопроводов;
- измерение толщины стенок трубопроводов;
- фотофиксация отдельных конструкций, их элементов и узлов;
- определение геометрических параметров необходимых элементов и узлов конструкции здания;
- камеральная обработка полученных результатов;
- составление итогового документа - технического заключения по результатам обследования.

**3. Визуально – инструментальное обследование**

Объект представляет собой 5-ти этажное, 1-но подъездное жилое здание. Внутридомовая система водоснабжения здания состоит из ввода магистрали в здание, коллекторов холодного водоснабжения, стояков и внутриквартирных отводов. Стояки системы холодного водоснабжения выполнены из газопроводных стальных труб, соединенных между собой сваркой. Стояки системы холодного водоснабжения проложены открыто.

Трубопроводы выполнены из стальных водопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 (от 12 мм до 50мм) и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (диаметром от 65 мм до 159 мм).

Целью визуального обследования конструкций является поэлементный сплошной осмотр сетей на предмет выявления дефектов и повреждений, определения фактических геометрических характеристик элементов.

<p><b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8</b> по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания</p>	<p><b>ООО «УРПАСЭ»</b></p>	<p>12</p>
---	----------------------------	-----------

Произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 «Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)».

Экспертиза произведена на участках доступа к стоякам системы холодного водоснабжения жилого здания с определением их технического состояния. Экспертиза производилась визуально-инструментальным методом. Оценка физического износа стояков системы холодного водоснабжения жилых зданий производилась согласно «ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий».

На момент проведения экспертизы в жилом доме капитального ремонта сетей не было, замена магистралей систем холодного водоснабжения, расположенных в подвальном помещении (техподполье) здания не производилась.

### **3.1 Внутренняя система холодного водоснабжения (технический этаж).**

В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Размеры труб соответствуют ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6), ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1), ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2);
- Запорно-регулирующая арматура, расположенная на стояках системы холодного водоснабжения здания, находится в исправном состоянии;
- Нарушена (повреждена) местами (до 65%) изоляция трубопроводов системы холодного водоснабжения жилого дома в нарушение требований п. 5.4.13, 5.4.16 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1) «При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции», «При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0°C и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных

#### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

13

входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб»;

- Обнаружены многочисленные наросты, шлаковые наслоения, капельные течи в местах соединения и присоединения трубопроводов, следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов (до 60%);
- Состояние опор крепление трубопроводов – неудовлетворительное. Металлические опоры поражены коррозией, частично отсутствуют (до 15%);

Фото №1.



Фото №2.



Фото №3.



Фото №4.



- Узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия не заполнены эластичными герметизирующими материалами (до 73%). В нарушении п. 4.7 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1) «При проектировании и реконструкции инженерных сетей в жилых и административных зданиях узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия следует заполнять современными эластичными

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

14

герметизирующими материалами, при этом трубопровод стояка должен быть заключен в кожух из минераловатных изделий группы горючести НГ»;

Фото №5.



Фото №6.



Фото №7.



Фото №8.



Фото №9.



Фото №10.



- Уклон горизонтальных участков трубопроводов в техническом подвале составляет не менее 0,002;

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

15

- Обнаружены многочисленные следы коррозии на трубопроводах (до 65%).

### 3.2. Внутренняя система холодного водоснабжения жилых квартир (выборочно).

В ходе проведения экспертизы, экспертами была обследована внутренняя система холодного водоснабжения в жилых квартирах № 1, 6, 10, 9, 12, 13, 20, 17, 22, 23.

Произведен внешний осмотр инженерных систем, с фиксированием дефектов на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 «Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов, и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)».

В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Размеры труб соответствуют ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6), ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1), ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями N 1, 2);
- Повреждения трубопроводов (трещины, разломы, отверстия), расстройство раструбных и стыковых соединений не зафиксированы;
- Обнаружены следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов;
- Обнаружены следы коррозии на трубопроводах (квартира №20); Узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия заполнены эластичными герметизирующими материалами

Фото №11.



Фото №12.



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

16

Фото №13.



Фото №14.



Фото №15.



Фото №16.



Фото №17.



Фото №18



Фото №19.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**  
по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

Фото №20.



Фото №20.



Фото №21.



Фото №22.



Фото №23.



Фото №24.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**  
по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

Фото №25.



Фото №26.

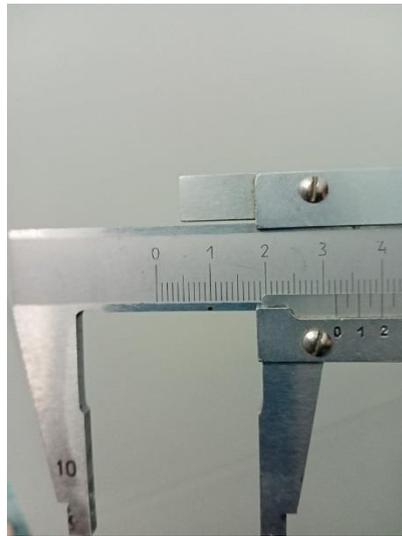


Фото №27.

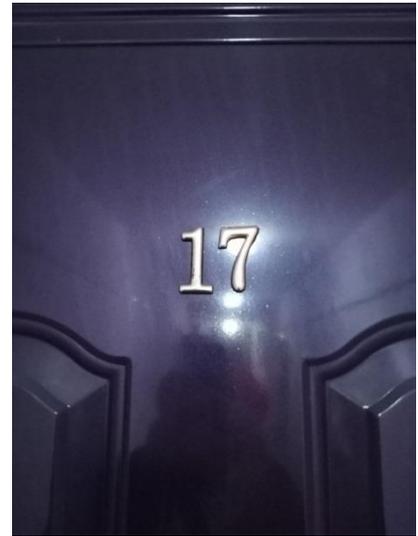


Фото №28.



Фото №29.



Фото №30.



Фото №31.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**  
по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

### 3.3. Содержание и результаты толщинометрии

#### стенки трубопроводов внутренних сетей холодного водоснабжения.

Измерение (толщинометрия) внутренних сетей (трубопроводов) холодного водоснабжения выполнено с применением ультразвукового толщиномера А1209.

Задачей ультразвукового измерения (толщинометрия) внутренних сетей (трубопроводов) холодного водоснабжения объекта, являлось измерения остаточной толщины стенки в процессе эксплуатации.

Ультразвуковые измерения (толщинометрия) внутренних сетей (трубопроводов) холодного водоснабжения объекта, производились в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины». Настоящий стандарт устанавливает принципы ультразвукового измерения толщины металлических и неметаллических материалов на основе измерения времени прохождения ультразвуковых импульсов. Толщина материала вычисляется путем умножения известной скорости звука в материале на время прохождения и деления на количество прохождений импульса через стенку материала.

Поверхность участка контакта высокотемпературного преобразователя со стенкой трубы предварительно защищена металлической щеткой и обезжирена.

Ультразвуковые измерения (толщинометрия) внутренних сетей (трубопроводов) объекта проводилась в количестве:

№ испытания	Наименование трубопровода	Характеристика трубопровода по регламенту (ГОСТ)	Вид испытания (измерения)	Остаточная стенка трубопровода по результатам испытаний (измерений), мм
1	Трубопровод В1	труба стальная Ø 76	тощинометрия	3.48
2	Трубопровод В1	труба стальная Ø 76	тощинометрия	2.85
3	Трубопровод В1	труба стальная Ø 76	тощинометрия	3.08
4	Трубопровод В1	труба стальная Ø 76	тощинометрия	3.59
5	Трубопровод В1	труба стальная Ø 76	тощинометрия	3.47
<b>Стенка трубопровода, по результатам толщинометрии, мм.:</b>				3.29

№ испытания	Наименование трубопровода	Характеристика трубопровода по	Вид испытания (измерения)	Остаточная стенка
-------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------

<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8</b> по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания	<b>ООО «УРПАСЭ»</b>	20
---	---------------------	----

ния		регламенту (ГОСТ)		трубопровода по результатам испытаний (измерений), мм
1	Трубопровод В1	труба стальная Ø 42	тощинометрия	3.23
2	Трубопровод В1	труба стальная Ø 42	тощинометрия	2.73
3	Трубопровод В1	труба стальная Ø 42	тощинометрия	2.64
4	Трубопровод В1	труба стальная Ø 42	тощинометрия	3.75
5	Трубопровод В1	труба стальная Ø 42	тощинометрия	3.96
<b>Стенка трубопровода, по результатам толщинометрии, мм.:</b>				3.26

№ испытания	Наименование трубопровода	Характеристика трубопровода по регламенту (ГОСТ)	Вид испытания (измерения)	Остаточная стенка трубопровода по результатам испытаний (измерений), мм
1	Трубопровод В1	труба стальная Ø 32	тощинометрия	1.98
2	Трубопровод В1	труба стальная Ø 32	тощинометрия	1.95
3	Трубопровод В1	труба стальная Ø 32	тощинометрия	1.94
4	Трубопровод В1	труба стальная Ø 32	тощинометрия	1.42
5	Трубопровод В1	труба стальная Ø 32	тощинометрия	1.97
<b>Стенка трубопровода, по результатам толщинометрии, мм.:</b>				1.85

Фото №32.



Фото №33.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

**Вывод:**

- √ по результатам ультразвуковых измерений (толщинометрии) внутренних сетей, трубопровода В1 (труба стальная Ø 76), выявлено среднее значение остаточной стенки трубы 3.29 мм. Уменьшение стенки трубопровода с 5.5 мм до среднего значения 3.29 мм, в результате эксплуатации. Процент относительной глубины коррозионного поражения стенки трубопровода составляет 40,1 %. Допустимое значение максимальной относительной глубины коррозионного поражения трубопровода не более 50% значения толщины стенки новой трубы.
- √ по результатам ультразвуковых измерений (толщинометрии) внутренних сетей, трубопровода В1 (труба стальная Ø 42), выявлено среднее значение остаточной стенки трубы 3.26 мм. Уменьшение стенки трубопровода с 5.5 мм до среднего значения 3.26 мм, в результате эксплуатации. Процент относительной глубины коррозионного поражения стенки трубопровода составляет 40,7 %. Допустимое значение максимальной относительной глубины коррозионного поражения трубопровода не более 50% значения толщины стенки новой трубы.
- √ по результатам ультразвуковых измерений (толщинометрии) внутренних сетей, трубопровода В1 (труба стальная Ø 32), выявлено среднее значение остаточной стенки трубы 1.85 мм. Уменьшение стенки трубопровода с 2.8 мм до среднего значения 1.85 мм, в результате эксплуатации. Процент относительной глубины коррозионного поражения стенки трубопровода составляет 33,8 %. Допустимое значение максимальной относительной глубины коррозионного поражения трубопровода не более 50% значения толщины стенки новой трубы.

Физический износ систем инженерного оборудования определяют в соответствии с ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий. При этом, если в процессе реконструкции или эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, то физический износ уточняют расчетом и определяют по формуле

$$\Phi_k = \sum_{i=1}^n \Phi_i \frac{P_i}{P_k}, (1)$$

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

22

где  $\Phi_k$  - физический износ элемента или системы, %;

$\Phi_i$  - физический износ участка элемента или системы, %, определенный по [14];

$P_i$  - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м<sup>2</sup> или м;

$P_k$  - размеры всей конструкции, м<sup>2</sup> или м;

$n$  - число поврежденных участков.

Физический износ системы определяют как сумму средневзвешенного износа элементов.

При проведении обследования установлено, что реконструкция и замена узлов и трубопроводов системы холодного водоснабжения не производились с момента постройки и сдачи здания в эксплуатацию.

Согласно п 1.7 ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий «Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл. 64-71 на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы ( по признакам: следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, капельных течей, коррозия элементов системы).

По табл. 67 (ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий) такому состоянию системы соответствует физический износ сетей холодного водоснабжения здания - 63%. Необходима полная замена системы.

Вывод: Оценка технического состояния сетей холодного водоснабжения здания, согласно выявленным дефектам и на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», характеризуется, как **ограниченно - работоспособное состояние**.

#### 4. Заключение по результатам обследования

По результатам проведенного технического обследования общедомовых сетей холодного водоснабжения в здании по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в, выполненного в феврале 2021 года специалистом Общества с ограниченной ответственностью «Уральская Палата Судебной Экспертизы» с целью определения:

- ✓ Технического состояния трубопроводов систем холодного водоснабжения общедомового назначения (в подвале) и выборочно в 10 квартирах и их соответствия строительным правилам и нормативным актам, действующим в РФ.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

23

следуют выводы:

### ВЫВОД:

1. Обследуемые общедомовые сети холодного водоснабжения в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в не соответствуют строительным нормам и правилам РФ.

2. Результат проведенного технического обследования общедомовых сетей холодного водоснабжения объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в отражает, что техническое состояние общедомовых сетей холодного водоснабжения оцениваются в категории технического состояния, как ограниченно-работоспособное – необходимы мероприятия по устранению дефектов в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими требованиями.

На основании проведенного технического обследования объекта, расположенного по адресу : ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в установлено что, общедомовые сети холодного водоснабжения не отвечают требованиям государственных стандартов, сводов правил, нормативных документов, входящих в перечень стандартов, обязательного исполнения и действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- ✓ «КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года);
- ✓ ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- ✓ СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* (с Поправкой, с Изменением N 1).

Согласно нормативно-техническому документу “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов” «каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм является дефектом».

Физический износ сетей холодного водоснабжения здания составляет 63%, согласно таблице 67 «ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий». Требуется полная замена общедомовой системы холодного водоснабжения.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

24

Для устранения выявленных недостатков, с целью приведения общедомовой системы холодного водоснабжения жилого дома в работоспособное состояние, отвечающее условиям нормальной эксплуатации, необходимо провести капитальный ремонт общедомовой системы холодного водоснабжения.

Инженер – эксперт



/Кожин С.А./



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8**

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

25

# Приложение № 1. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы)

## АКТ о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы)

"25" февраля 2021 г. 15:00:00 20:00:00  
Дата осмотра Время начала осмотра Время окончания осмотра  
Место проведения осмотра (адрес объекта): г. Надым, ул. Ямальская, 10в

Квартира №
1
6
9
10
12

Квартира №
13
20
17
22
23

Мною, специалистом Кокин С.А. проведен осмотра объекта и составлен акт о нижеследующем:

В результате натурального обследования (экспертизы) были выполнены следующие работы:

- 1) Измерения толщины стенок металлических труб ультразвуковым толщиномером;
- 2) Визуального осмотра трубопроводов (на наличие течи, коррозии, нарушения теплоизоляции);
- 3) Обследования состояния опор и крепления трубопроводов;
- 4) Замеров уклонов трубопроводов горизонтальных участков (кроме исследования инженерных сетей в жилых квартирах).

В результате натурального обследования (экспертизы) было установлено следующее:

Методы и результаты обследования зафиксированы в заключении.

Должность:

*итт эксперт*

Подписи сторон:

Подпись

ФИО



*Кокин С.А.*

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

26

**Приложение № 2. Копии документов о квалификации эксперта**  
**Документы эксперта Кокина Сергея Александровича**



<p><b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8</b>                  по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания</p>	<p align="center"><b>ООО «УРПАСЭ»</b></p>	<p align="center">27</p>
--	---	--------------------------

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Кокину  
(Фамилия, имя, отчество)  
Сергею

Александровичу

в том, что он(а) с 01 октября 2019 г. по 23 октября 2019 г.

прошел(а) обучение в (на) Автономной некоммерческой организации  
дополнительного профессионального образования

(дополнительное образование является углубленным по сравнению с базовым дополнительным профессиональным образованием)

«Межотраслевая Академия Профессионалов»

по программе: «Обследование строительных конструкций зданий  
(Специальные программы, курсы, программы дополнительного профессионального образования)  
и сооружений, в том числе на особо опасных, технически сложных и  
уникальных объектах»

в объеме 104 часа  
(количество часов)



Ректор (директор)

Секретарь

Город Подольск Год 2019

Удостоверение является документом  
установленного образца о повышении квалификации

Регистрационный номер ПК/19/10/000422



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Кокину  
(Фамилия, имя, отчество)  
Сергею

Александровичу

в том, что он(а) с 01 ноября 2019 г. по 26 ноября 2019 г.

прошел(а) обучение в (на) Автономной некоммерческой организации  
дополнительного профессионального образования

(дополнительное образование является углубленным по сравнению с базовым дополнительным профессиональным образованием)

«Межотраслевая Академия Профессионалов»

по программе: «Безопасность строительства и качество устройства  
(Специальные программы, курсы, программы дополнительного профессионального образования)  
инженерных систем, сетей, электрических сетей и линий связи, в том  
числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах»

в объеме 104 часа  
(количество часов)



Ректор (директор)

Секретарь

Город Подольск Год 2019

Удостоверение является документом  
установленного образца о повышении квалификации

Регистрационный номер ПК/19/11/000388

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

28

Российская Федерация

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что  
**Кокин Сергей Александрович**  
в период с 28.08.2020 по 11.09.2020 гг.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

642411658628

Документ о квалификации

Регистрационный номер

0181-AE

Город  
Саратов

Дата выдачи  
11 сентября 2020 г.

принем(а) повышение квалификации в (на)  
Обществе с ограниченной ответственностью  
«Европейская академия профессионального  
развития кадров»

по дополнительной профессиональной программе  
«Исследование изделий из металлов и сплавов»

в объеме  
72 ч.

Итоговая работа на тему:

«Исследование изделий из металлов и  
сплавов, полученных обработкой давлением»



Руководитель  
Секретарь



## УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Кокину  
Сергею  
Александровичу

в том, что он(а) с 01 октября 2020 г. по 19 октября 2020 г.  
прошел(а) обучение в (на) Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования  
«Межотраслевая Академия Профессионалов»

по программе: «Инженерные изыскания для подготовки  
проектной документации, строительства и реконструкции  
объектов капитального строительства»

в объеме 72 часа



Ректор (директор)  
Секретарь

Город Подольск Год 2020

Удостоверение является документом  
установленного образца о повышении квалификации

Регистрационный номер ПК/20/10/000351

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных  
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.  
Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование  
системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»

29

# УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Кокину  
(фамилия, имя, отчество)  
Сергею  
Александровичу

в том, что он(а) с « 02 » ноября 2020 г. по « 20 ноября 2020 г.  
прошел(а) обучение в (на) Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования  
(наименование образовательной организации (образовательного учреждения) дополнительного профессионального образования)  
«Межотраслевая Академия Профессионалов»

по программе: «Ценообразование и сметное нормирование  
(наименование предмета, темы, программ дополнительного профессионального образования)  
в строительстве»

в объеме 72 часа  
(количество часов)



Ректор (директор) \_\_\_\_\_  
Секретарь \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

Город Подольск Год 2020

Удостоверение является документом  
установленного образца о повышении квалификации

Регистрационный номер НК/20/11/000031



**Областной Центр «ПетроПроф»**  
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Областной Центр «ПетроПроф»  
г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 12, литер А, подъезд № 1, к. 10, оф. 208-2  
Фон: +7 (3506) 311030, С.б. +7 (3506) 311031, Факс: +7 (3506) 311032  
E-mail: info@petroprof.ru, petroprof@petroprof.ru  
Телефон: 8 (350) 264-34-84, 264-34-85, 264-34-86

г. Екатеринбург  
Славянская ул.  
01-224, декабрь, 2020 г.

**Выписка из протокола № 002-3-12**  
Выдающая комиссия по проверке знаний

Аттестационная комиссия Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Областной Центр «ПетроПроф» в следующем составе:  
Председатель комиссии  
Генеральный директор АНО ДПО «ОЦ «ПетроПроф» - Алякин П. И.  
Члены комиссии:  
Член комиссии: Член ДПО «ОЦ «ПетроПроф» - Морозов С. В.  
Член комиссии: Член ДПО «ОЦ «ПетроПроф» - Жалобин Д. В.  
проект проверки знаний и проекта вост по программе профессионального обучения  
«Добрант по фальшивым механическим испытаниям»  
Продолжительность программы: 280 часов

№	Фамилия, имя, отчество	Место рождения	Организация (предприятие)	Квалификационные в разряд	Результат проверки знаний	Испытатель	Испытания	Итоговая оценка
1	Давыдов Константин Владимирович		ООО «Альп-Инвест» Екатеринбург	4 (сметный)	зачтено	8991/13-12		
2	Кокин Сергей Александрович		ООО «Альп-Инвест» Екатеринбург	4 (сметный)	зачтено	8991/13-12		

Исключение: Лица, успешно прошедшие проверку знаний, допущены к производству работ в соответствии с трудовыми функциями.  
Председатель комиссии: Алякин П. И.  
Члены комиссии: Морозов С. В., Жалобин Д. В.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

**ООО «УРПАСЭ»**

Приложение № 3. Копии документов на организацию

Формы № 1-1-Учет  
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1114667110300211

поставлена на учет в соответствии с  
Налоговым кодексом Российской Федерации 12 декабря 2014 г.  
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной  
налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга

и ей присвоен  
ИНН/КПП 6671469916 / 667110110011  
(наименование налогового органа в ее код)

Заместитель начальника  
Инспекции Федеральной  
налоговой службы по  
Ленинскому району г.  
Екатеринбурга

Ермолина Ф. Р.  
МП

серия 66 №007791366

Формы №  
Р 5 1 1 0 0 3

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации юридического лица  
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении  
юридического лица  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

(полное наименование юридического лица)

вынесена запись о создании юридического лица  
12 декабря 2014 года  
(дата) (месяц, прописью) (год)

за основными государственными регистрационными номером (ОГРН)  
1114667110300211

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему  
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы  
по Ленинскому району г. Екатеринбурга  
(Наименование регистрирующего органа)

12 декабря 2014 года  
(дата) (месяц, прописью) (год)

Заместитель начальника  
Должность ответственного лица

Ермолина Ф. Р.  
МП  
Фамилия, инициалы

серия 66 №007791730



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21/8

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Ямальская, д. 10в. Том 1. Техническое обследование системы холодного водоснабжения здания

ООО «УРПАСЭ»