



Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667101001

620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10

e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru

тел (343) 317-95-01

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

«09» марта 2021 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№22/6**

по результатам технического обследования
внутренних инженерных сетей здания,
расположенного по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50

Том 3. Техническое обследование
канализационных систем здания

г. Екатеринбург, 2021 год.

| | | |
|---|----------------------------|----------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>1</p> |
|---|----------------------------|----------|



Общество с ограниченной ответственностью
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

ИНН 6671469916 КПП 667101001
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33, оф. 10
e-mail: info@urpase.ru сайт: urpase.ru
тел (343) 317-95-01

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

«09» марта 2021 год


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования
внутренних инженерных сетей здания,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 50

Том 3. Техническое обследование
канализационных систем здания

Инженер-строитель, эксперт

Директор

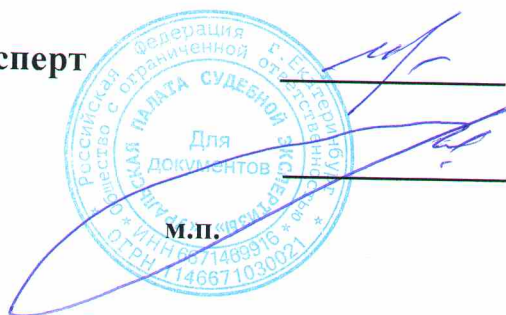

И.Б. Якубец

А.В. Матасова

г. Екатеринбург, 2021 год.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных
сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.
Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование
канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

2

**СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Подпись |
|---|------------------------|-------------------|---|
| 1 | Якубец Игорь Борисович | инженер - эксперт |  |



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

3

**СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

| | | |
|--------------------|---|----|
| | Введение | 5 |
| | Основание для производства инженерно-технического обследования | 5 |
| | Предмет договора | 5 |
| 1 | Сведения об организации - исполнителе, о специалистах | 5 |
| 1.1 | Технические средства контроля, использованные при обследовании | 6 |
| 1.2 | Нормативные, методические и справочные источники | 7 |
| 1.3 | Термины и определения | 7 |
| 2 | Исследовательская часть | 10 |
| 2.1 | Объект обследования | 10 |
| 2.2 | Цель обследования | 10 |
| 2.3 | Дата, время и место производства обследования | 11 |
| 2.4 | Этапы проведения обследования | 11 |
| 3 | Визуальное - инструментальное обследование | 12 |
| 3.1 | Внутренние системы канализации (технический этаж) | 12 |
| 3.2 | Внутренние системы канализации жилых квартир. | 15 |
| 3.3 | Содержание и результаты толщинометрии стенок трубопроводов внутренних канализационных сетей. | 19 |
| 4 | Заключение по результатам обследования | 22 |
| Приложения: | | |
| | Приложение № 1. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы) | 25 |
| | Приложение № 2. Копии документов о квалификации эксперта | 26 |
| | Приложение № 3. Копии документов на организацию | 30 |

| | | |
|---|----------------------------|----------|
| <p style="text-align: center;">ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>4</p> |
|---|----------------------------|----------|

Введение

Настоящее техническое исследование выполнено с целью:

- обследования трубопроводов системы канализации и установления соответствия (несоответствия) фактического износа и текущего их состояния.

Техническое заключение выполнено в соответствии с нормативными документами: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

При производстве обследования использованы методы формальной, арифметической проверки, сопоставления и группировки объектов по форме и существу содержащихся в них данных.

При обследовании были учтены требования и рекомендации нормативных документов, технических регламентов и справочно-методической литературы.

Основание для производства инженерно-технического обследования:

Договор № УА-22 от 25.01.2021 г. на оказание услуг, заключенный между ООО «УРПАСЭ» и ООО «Гардарика».

Предмет договора: Предметом Договора является оказание услуг по проведению экспертизы.

1. Сведения об организации - исполнителе, о специалистах

Сведения об организации - исполнителе:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ».

Юридический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, пом. 8.

Фактический адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

Сведения о специалистах:

Якубец Игорь Борисович

Образование, курсы, аттестации:

| | | |
|---|----------------------------|----------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>5</p> |
|---|----------------------------|----------|

- ГОУ ВПО «Тюменская государственная архитектурно-строительная академия», специальность: «Промышленное и гражданское строительство», квалификация: инженер, выдан диплом.
- Внесен в национальный реестр специалистов НОПРИЗ по организации выполнения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, реестровый номер ПИ-043622 от 09.12.2017 г.
- Обучение в АНО ДПО «Международный институт переподготовки и повышения квалификации», по программе: «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля», выдано удостоверение.
- Обучение в АНО ДПО «Международный институт переподготовки и повышения квалификации», по программе: «Безопасность строительства и качества устройства инженерных систем и сетей», выдано удостоверение.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Безопасность строительства и качества устройства автомобильных дорог и железнодорожных путей», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Обучение в УЦ «Профаттестация», по дополнительной профессиональной программе: «Строительный контроль и управление качеством в строительстве», выдано удостоверение о повышении квалификации.
- Профессиональная подготовка в Автономной некоммерческой образовательной организации «Техническое образование» по курсу «Лаборант по физико-механическим испытаниям шестого разряда», выдано удостоверение по профессии «Лаборант по физико-механическим испытаниям грунтов и строительных материалов», выдан протокол заседания экзаменационной комиссии.

Занимаемая должность: инженер-эксперт в области строительного контроля и технического надзора, лаборант по физико-механическим испытаниям 6-го разряда.

Стаж работы: общий стаж 18 лет, в том числе в области производства строительных экспертиз 11 лет.

1.1 Технические средства контроля, использованные при обследовании

При обследовании использованы следующие средства измерения/контроля:

| № | наименование средства измерения/контроля |
|---|--|
| 1 | комплект визуально - измерительного контроля «ВИК» |
| 2 | уровень строительный |
| 3 | толщиномер ультразвуковой А1209 |
| 4 | лазерная рулетка BOSCH DLE 150 |

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| <p align="center">ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p align="center">ООО «УРПАСЭ»</p> | <p align="center">6</p> |
|--|------------------------------------|-------------------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| 5 | термодетектор Bosch GIS 1000C |
| 6 | фотоаппарат CANON EOS 600D |

1.2 Нормативные, методические и справочные источники

1. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
2. ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений».
3. ГОСТ 21779-82 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски».
4. ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования».
5. ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой, Измерение толщины».
6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
7. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
8. "Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов" (утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 17.11.1993).
9. ФЗ № 384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
10. ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
11. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
12. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
13. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1).
14. ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия.
15. ГОСТ 22689-2014 Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия.

1.3 Термины и определения

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к

| | | |
|--|---|-------------------------|
| <p align="center">ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p align="center">ООО «УРПАСЭ»</p> | <p align="center">7</p> |
|--|---|-------------------------|

разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Диагностика - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики здания, сооружения его части или конструктивного элемента. Дефект подлежит устранению.

Исправное состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности.

Категория технического состояния - степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций.

Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Нормативное техническое состояние - категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Нормальная эксплуатация - эксплуатация конструкции или здания в целом,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

8

осуществляемая в соответствии с предусмотренными в нормах или проекте технологическими или бытовыми условиями.

Обследование технического состояния здания (сооружения) - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние - категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

Оценка технического состояния - установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Работоспособное техническое состояние - категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Реконструкция здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

9

показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий эксплуатации, максимального восполнения утраты от имевшего место физического и морального износа, достижения новых целей эксплуатации здания.

Степень повреждения - установленная в процентном отношении доля потери проектной несущей способности строительной конструкцией.

Эксплуатационные показатели здания - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.


Физический износ здания (элемента) - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

2. Исследовательская часть

2.1 Объект обследования

Объект обследования: Внутренняя канализационная система здания, расположенного по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50.

План-схема расположения обследуемого здания

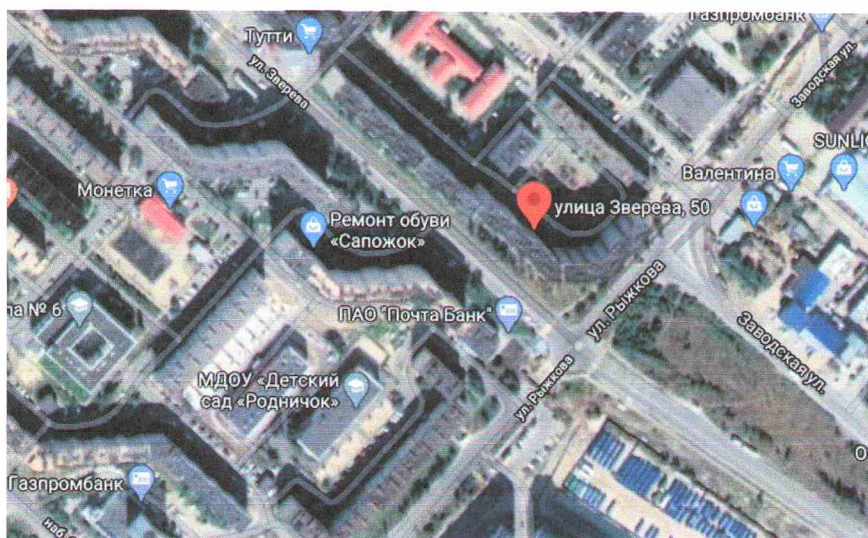

2.2 Цель обследования

Цель:

- обследование трубопроводов системы канализации и установление соответствия (несоответствие) фактического износа и текущего их состояния.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

10

2.3 Дата, время и место производства обследования

Дата начала производства инженерно-технического обследования - «17» февраля 2021 г. в «15» часов «00» минут.

Дата окончания производства инженерно-технического обследования - «17» февраля 2021 г. в «17» часов «45» минут.

Место производства технического обследования: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50

Место производства инженерно-технического обследования (обработка результатов инженерно-технического обследования объекта и разработка заключения) - г. Екатеринбург, ул. Радищева, дом. 33, оф. 10.

Дата окончания производства технического обследования (разработка технического заключения по материалам проведенного обследования объекта): «09» марта 2021 г. в «10» часов «25» минут.

2.4 Этапы проведения обследования

Подготовительные работы:

- ознакомление с объектом обследования.

Визуальное обследование:

- сплошное визуальное обследование конструкций, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией.

- обследование трубопроводов и определение дефектов (свищи в металле, капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры, следы ремонтов трубопроводов и магистралей, непрогрев, поражение коррозией трубопроводов, нарушение теплоизоляции магистральных трубопроводов и стояков), состояние креплений и опор трубопроводов.

Детальное инструментальное обследование:

- техническое обследование строительных конструкций визуально-инструментальным методом в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- измерение диаметров трубопроводов;

- измерение толщины стенок трубопроводов;

- фотофиксация отдельных конструкций, их элементов и узлов;

- определение геометрических параметров необходимых элементов и узлов конструкции здания;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

11

- камеральная обработка полученных результатов;
- составление итогового документа - технического заключения по результатам обследования.

3. Визуально – инструментальное обследование

Объект представляет собой внутреннюю хозяйственно-бытовую канализационную сеть здания, проходящую по помещениям технического этажа и состоящую из стояков, горизонтальных линий и ревизий. Стояки канализационной сети проходят открыто и представляют собой вертикальные трубопроводы, которые собирают стоки от отводов и транспортируют их в нижнюю часть здания. Горизонтальные линии представляют собой горизонтальные трубопроводы, собирающие стоки от стояков для транспортирования их к выпуску здания. Элементы канализационной сети выполнены из чугунных и полимерных трубопроводов и фасонных частей с условным проходом 100, 50 мм. Трубопроводы и фасонные части внутренней хозяйственно-бытовой канализационной сети в помещениях технического этажа имеют раструбное соединение.

Целью визуального обследования конструкций является поэлементный сплошной осмотр сетей на предмет выявления дефектов и повреждений, определения фактических геометрических характеристик элементов.

3.1 Внутренние системы канализации.

В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

- Конструкция и размеры труб соответствуют ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия» (см. Рисунок 1)

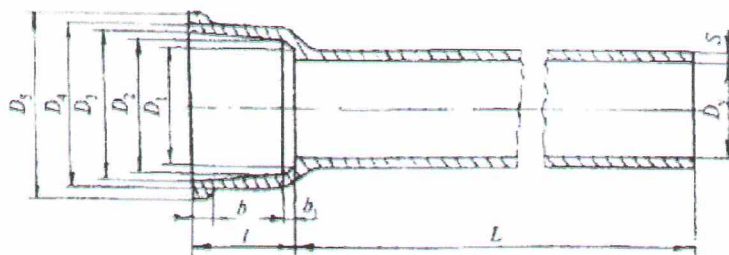


Рисунок 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул.

Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

12


| Условный проход D_y | Строительная длина L | D_1 | D_2 | D_3 | D_4 | D_5 | S | l | b | b_1 | Масса, кг |
|--------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-----------|
| 50 | 750 | 65 | 72 | 76 | 86 | 96 | 4,0 | 50 | 10 | 8 | 4,5 |
| | 1000 | | | | | | | | | | 5,8 |
| | 2000 | | | | | | | | | | 11,0 |
| 100 | 750 | 118 | 123 | 127 | 138 | 151 | 4,5 | 55 | 10 | 10 | 10,5 |
| | 1000 | | | | | | | | | | 13,9 |
| | 1250 | | | | | | | | | | 18,1 |
| | 2000 | | | | | | | | | | 24,9 |
| | 2100 | | | | | | | | | | 26,0 |
| | 2200 | | | | | | | | | | 27,1 |

- Зафиксированы многочисленные повреждения трубопроводов (трещины, разломы, отверстия), расстройство раструбных и стыковых соединений. В нарушении п. 5.2.1, ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия «Трубы и фасонные части к ним не должны иметь дефектов, ухудшающих их монтажные и эксплуатационные качества: заливов, наростов, капель металла, шлаковых наслоений на наружной и внутренней поверхностях»;
- Обнаружены многочисленные наросты, шлаковые наслоения, капельные течи в местах присоединения трубопроводов, следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов. В нарушении п. 5.2.1, ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия «Трубы и фасонные части к ним не должны иметь дефектов, ухудшающих их монтажные и эксплуатационные качества: заливов, наростов, капель металла, шлаковых наслоений на наружной и внутренней поверхностях»;

Фото №1.



Фото №2.

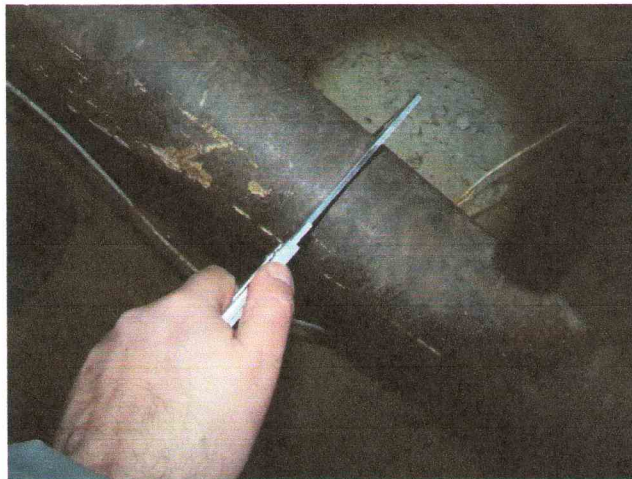

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

13

Фото №3.



Фото №4



- Уклоны горизонтальных участков трубопроводов в техническом подвале составляют:
 - уклон горизонтальных участков и выпусков 0,02;
 - отводных участков от стояков - 0,05.
- Обнаружены многочисленные следы коррозии на трубопроводах;

Фото №5.



Фото №6.



Фото №7.



Фото №8



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

- Состояние опор крепление трубопроводов – неудовлетворительное. Опоры поражены коррозией, частично отсутствуют. Местами трубопровод лежит на грунтовом основании без опор крепления;
- Узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия не заполнены эластичными герметизирующими материалами. В нарушении п. 4.7 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1) «При проектировании и реконструкции инженерных сетей в жилых и административных зданиях узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия следует заполнять современными эластичными герметизирующими материалами, при этом трубопровод стояка должен быть заключен в кожух из минераловатных изделий группы горючести НГ».

Фото №9.


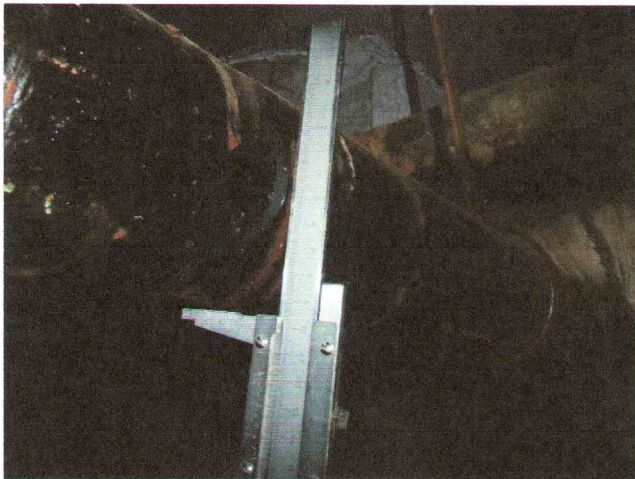


Фото №10.

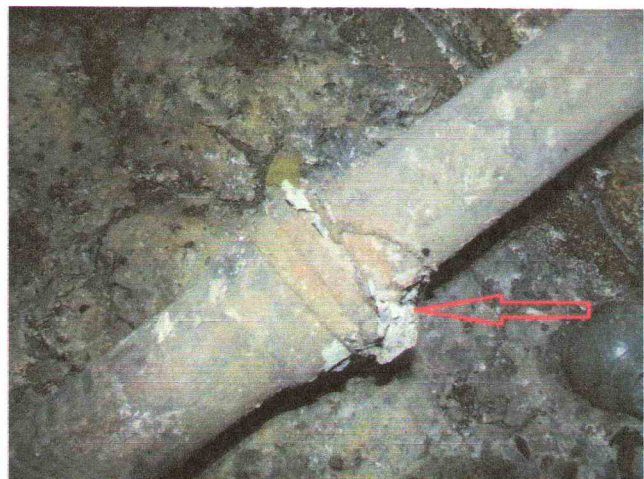

3.2. Внутренние системы канализации жилых квартир (выборочно).

В ходе проведения экспертизы, экспертами была обследована внутренняя хозяйственно-бытовая канализационная система в жилых квартирах № 30, 25, 24, 18, 16, 131, 170, 165, 216, 209.

Произведен внешний осмотр инженерных систем, с фиксированием дефектов на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 «Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов, и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)».

В ходе проведения экспертизы выявлено следующее:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

15

- Конструкция и размеры труб соответствуют ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия», ГОСТ 32413-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия;
- Повреждения трубопроводов (трещины, разломы, отверстия), расстройство раструбных и стыковых соединений не зафиксированы;
- Обнаружены следы ремонтов и замены отдельных участков трубопроводов;
- Обнаружены следы коррозии на трубопроводах (квартира №131);
- Узлы прохода стояков через межэтажные перекрытия заполнены эластичными герметизирующими материалами.

Фото №11.



Фото №12.



Фото №13.



Фото №14.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

Фото №15.

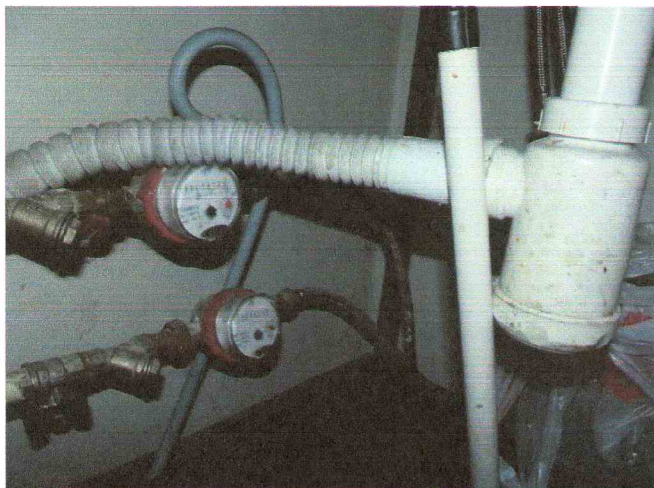


Фото №16.



Фото №17.



Фото №28.



Фото №19.



Фото №20.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

Фото №21.



Фото №22.

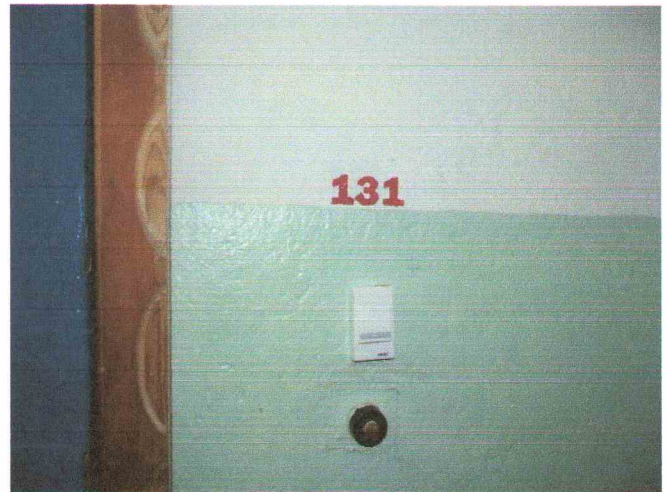


Фото №23.



Фото №24.



Фото №25.



Фото №26.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

Фото №27.



Фото №28.



Фото №29.



Фото №30.



3.3. Содержание и результаты толщинометрии стенок трубопроводов внутренних канализационных сетей.

Измерение (толщинометрия) внутренних канализационных сетей (трубопроводов) выполнено с применением ультразвукового толщиномера А1209.

Задачей ультразвукового измерения (толщинометрия) внутренних канализационных сетей (трубопроводов) объекта, являлось измерения остаточной толщины стенки в процессе эксплуатации.

Ультразвуковые измерения (толщинометрия) внутренних канализационных сетей (трубопроводов) объекта, производились в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 16809-2015 «Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины». Настоящий стандарт устанавливает принципы ультразвукового измерения толщины металлических и неметаллических материалов на основе измерения времени

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

прохождения ультразвуковых импульсов. Толщина материала вычисляется путем умножения известной скорости звука в материале на время прохождения и деления на количество прохождений импульса через стенку материала.

Поверхность участка контакта высокотемпературного преобразователя со стенкой трубы предварительно защищена металлической щеткой и обезжирена.

Ультразвуковые измерения (толщинометрия) внутренних канализационных сетей (трубопроводов) объекта проводилась в количестве:

| № испытания | Наименование трубопровода | Характеристика трубопровода по регламенту (ГОСТ) | Вид испытания (измерения) | Остаточная стенка трубопровода по результатам испытаний (измерений), мм |
|--|---------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-100 | тощинометрия | 2.33 |
| 2 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-100 | тощинометрия | 2.41 |
| 3 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-100 | тощинометрия | 2.34 |
| 4 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-100 | тощинометрия | 2.35 |
| 5 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-100 | тощинометрия | 1.72 |
| Стенка трубопровода, по результатам толщинометрии, мм.: | | | | 2.23 |

| № испытания | Наименование трубопровода | Характеристика трубопровода по регламенту (ГОСТ) | Вид испытания (измерения) | Остаточная стенка трубопровода по результатам испытаний (измерений), мм |
|-------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| 1 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-50 | тощинометрия | 3.87 |
| 2 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-50 | тощинометрия | 3.48 |
| 3 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-50 | тощинометрия | 3.89 |
| 4 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-50 | тощинометрия | 3.26 |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <p align="center">ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p align="center">ООО «УРПАСЭ»</p> | <p align="center">20</p> |
|--|---|--------------------------|

| | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--------------|------|
| 5 | Трубопровод К1 | труба чугунная ТЧК-50 | тощинометрия | 3.29 |
| Стенка трубопровода, по результатам толщинометрии, мм.: | | | | 3.56 |

Фото №31.



Фото №32.



Вывод:

- √ по результатам ультразвуковых измерений (толщинометрии) внутренних канализационных сетей, трубопровода К1 (труба чугунная ТЧК-100), выявлено среднее значение остаточной стенки трубы 2.23 мм. Уменьшение стенки трубопровода с 4.5 мм до среднего значения 2.23 мм, в результате эксплуатации. Процент относительной глубины коррозионного поражения стенки трубопровода составляет 50,5 %. Допустимое значение максимальной относительной глубины коррозионного поражения трубопровода более 50% значения толщины стенки новой трубы. В нарушении п. 5.4 ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- √ по результатам ультразвуковых измерений (толщинометрии) внутренних канализационных сетей, трубопровода К1 (труба чугунная ТЧК-50), выявлено среднее значение остаточной стенки трубы 3.56 мм. Уменьшение стенки трубопровода с 4.0 мм до среднего значения 3.56 мм, в результате эксплуатации. Процент относительной глубины коррозионного поражения стенки трубопровода составляет 11 %.

Физический износ систем инженерного оборудования определяют в соответствии с ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий. При

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

этом, если в процессе реконструкции или эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, то физический износ уточняют расчетом и определяют по формуле

$$\Phi_k = \sum_{i=1}^n \Phi_i \frac{P_i}{P_k}, (1)$$

где Φ_k - физический износ элемента или системы, %;

Φ_i - физический износ участка элемента или системы, %, определенный по [14];

P_i - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м² или м;

P_k - размеры всей конструкции, м² или м;

n - число поврежденных участков.

Физический износ системы определяют как сумму средневзвешенного износа элементов.

При проведении обследования установлено, что реконструкция и замена узлов и трубопроводов канализационной системы не производились с момента постройки и сдачи здания в эксплуатацию.

Согласно п 1.7 ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий «Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий в целом должен определяться по табл. 64-71 на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы (по признакам: массовые течи в местах присоединения приборов; повреждение чугунных трубопроводов, следы ремонтов (хомуты, заделка и замена отдельных участков).

По табл. 68 (ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий) такому состоянию системы соответствует физический износ канализационных сетей здания - 70%. Необходима полная замена системы.

Вывод: Оценка технического состояния канализационных сетей здания, согласно выявленным дефектам и на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», характеризуется, как **ограниченно - работоспособное состояние**.

4. Заключение по результатам обследования

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>22</p> |
|---|---------------------|-----------|

По результатам проведенного технического обследования общедомовых канализационных сетей в здании по адресу ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50, выполненного в феврале 2021 года специалистом Общества с ограниченной ответственностью «Уральская Палата Судебной Экспертизы» с целью определения:

- ✓ Технического состояния трубопроводов системы канализации общедомового назначения (в подвале) и выборочно в 10 квартирах и их соответствия строительным правилам и нормативным актам, действующим в РФ.

следуют выводы:

ВЫВОД:

- 1. Обследуемые общедомовые канализационные сети в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50 не соответствуют строительным нормам и правилам РФ.**
- 2. Результат проведенного технического обследования общедомовых канализационных сетей объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50 отражает, что техническое состояние общедомовых канализационных сетей оцениваются в категории технического состояния, как ограниченно-работоспособное – необходимы мероприятия по устранению дефектов в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-техническими требованиями.**

На основании проведенного технического обследования объекта, расположенного по адресу : ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50 установлено что, общедомовые канализационные сети не отвечают требованиям государственных стандартов, сводов правил, нормативных документов, входящих в перечень стандартов, обязательного исполнения и действующих на территории Российской Федерации, а именно:

- ✓ **«КЛАССИФИКАТОР ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» (Утвержден Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17 ноября 1993 года);**
- ✓ **ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;**
- ✓ **СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1);**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

23

✓ ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним.
Технические условия.

Согласно нормативно-техническому документу “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов” «каждое единичное отступление от проектных решений или неисполнение требований норм является дефектом».

Физический износ канализационных сетей здания составляет 70%, согласно таблице 68 «ВСН 53-86(р)/Госгражданстрой Правила оценки физического износа жилых зданий». Требуется полная замена общедомовой канализационной системы.

Для устранения выявленных недостатков, с целью приведения общедомовой канализационной системы жилого дома в работоспособное состояние, отвечающее условиям нормальной эксплуатации, необходимо провести капитальный ремонт общедомовой канализационной системы.

Инженер – эксперт



/Якубец И.Б./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

24

Приложение № 1. Акт о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы)

АКТ о проведении экспертных работ в ходе натурального обследования (экспертизы)

"27" февраля 2021 г. 15:00:00 20:00:00
Дата осмотра Время начала осмотра Время окончания осмотра

Место проведения осмотра (адрес объекта): г. Надым, ул. Зверева, 50

| Квартира № | Квартира № |
|------------|------------|
| 30 | 131 |
| 25 | 170 |
| 24 | 165 |
| 18 | 216 |
| 16 | 209 |

Мною, специалистом Якубец И.Б. проведен осмотра объекта и составлен акт о нижеследующем:

В результате натурального обследования (экспертизы) были выполнены следующие работы:

- 1) Измерения толщины стенок металлических труб ультразвуковым толщиномером;
- 2) Визуального осмотра трубопроводов (на наличие течи, коррозии, нарушения теплоизоляции);
- 3) Обследования состояния опор и крепления трубопроводов;
- 4) Замеров уклонов трубопроводов горизонтальных участков (кроме исследования инженерных сетей в жилых квартирах).

В результате натурального обследования (экспертизы) было установлено следующее:

Методы и результаты обследования зафиксированы в заключении.

Должность:

Специалист - эксперт

Подписи сторон:

Подпись

ФИО



Якубец И.Б.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»

25

Приложение № 2. Копии документов о квалификации эксперта
Документы эксперта Якубец Игоря Борисовича



| | | |
|--|---|--------------------------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p align="center">ООО «УРПАСЭ»</p> | <p align="center">26</p> |
|--|---|--------------------------|



Протокол № 46-15
исследования измерительной аппаратуры АНОО «Техническое образование»

Место проведения: **409027, РБ, г. Уфа, ул. Багдатская, 17** 12 января 2017г.

В составе: **Афлантова Фарида Фаруковна** — директор АНОО «Техническое образование»

Председатель: **Фурцева Ирина Александровна** — председатель

Члены комиссии: **Афлантова Зояна Фаруковна** — членская служба АНОО

Представитель другого органа: _____

Провела проверку знаний: **По программе: «Лаборант по Физике» — специальная подготовка**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Должность | Предприятие | Заключение |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| 1. | Якубец Игорь Борисович | Инженер-эксперт | ООО «УрПАСЭ» | Присвоить квалификацию лаборант по физико-механическим испытаниям 3-го уровня |

Председатель комиссии: **Директор АНОО «Техническое образование»** _____

Члены комиссии: **Председатель** _____

Нач. отдела обучения _____


Представитель другого органа: _____

Руководитель: _____


М.П. **ТОНИ ВЕРБА**
И.З. З.Д. Общественное образование
Т.Е. ОБРАЗОВАНИЕ

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <p align="center">ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p align="center">ООО «УРПАСЭ»</p> | <p align="center">27</p> |
|--|---|--------------------------|

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 46-15/1



М.П.



Выдано Якубов
Игору Борисовичу
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) «15» января, 2016 г. окончил(а)

АНО «Техническое образование» г. Уфа
(наименование учебного заведения)

по профессии Лаборант по физико-механическим испытаниям

Выдано "15" января 2016 г.

РЕШЕНИЕМ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Якубов
(фамилия)

Игору Борисовичу
(фамилия, имя, отчество)

присвоена квалификация Лаборант по физико-механическим испытаниям

5 (пятого) разряда



Допускается

Основание: Протокол аттестационной комиссии № 46-15 от "15 января" 2015 г.

Председатель аттестационной комиссии

Инспектор Ростехнадзора
(подписывается в случаях, предусмотренных правилами Ростехнадзора РФ)

Руководитель учебного заведения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Настоящее свидетельство выдано **Якубов Игорю Борисовичу**
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он с октября 2015 г. по 15 января 2016 г. прошел профессиональную подготовку в

АНО «Техническое образование» (АНО «Тех. образование»)

по специальности Лаборант по физико-механическим испытаниям
(наименование специальности, специальности, профессии)

в объеме 280 часов

Практика проходила в Лаборант по физико-механическим испытаниям

Принят сертификат на ООО «УрПАСЭ» (наименование организации)

М.П. Якубов
Секретарь



г. Уфа, 15.01.16 г.

Регистрационный номер 46-15/1

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>28</p> |
|---|----------------------------|-----------|

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Настоящим удостоверяется следующее, что

Якубец Игорь Борисович

руководит(а) филиалом, подразделением и (или)
Обществом с ограниченной ответственностью «Учебный центр
«ПрофАттестация»

с 28 апреля 2017г. по 10 мая 2017г.

на выполнение данной профессиональной программы
**«Безопасность строительства и качества устройств
автомобильных дорог и железнодорожных путей»**

УЦ ПРОФАТТЕСТАЦИЯ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФАТТЕСТАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Документ о квалификации

Регистрационный номер
УПК/17-000512

Город
Москва

Дата выдачи
10.05.17г.

в объеме
72 часа

Руководитель
Старший

| | | |
|---|----------------------------|-----------|
| <p>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6 по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания</p> | <p>ООО «УРПАСЭ»</p> | <p>29</p> |
|---|----------------------------|-----------|

Форма № 1-1-Учет
Код по КЭД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации юридического лица
в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"**
полное наименование юридического лица

вынесена запись о создании юридического лица
12 декабря 2014 года
(дата) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
11466711030021

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга
(наименование регистрирующего органа)

12 декабря 2014 года
(дата) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника
Инспекции Федеральной
налоговой службы по
Ленинскому району г.
Екатеринбурга
Ермолина Ф. Р.
Подпись
Фамилия, имя, отчество

серия 66 №007791366

Форма № 1-1-Учет
Код по КЭД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"**
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 11466711030021
поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 12 декабря 2014 г.
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной
налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга

и ей присвоен
ИНН/КПП 66711469916 / 66711011001
(наименование налогового органа в скобках)

Заместитель начальника
Инспекции Федеральной
налоговой службы по
Ленинскому району г.
Екатеринбурга
Ермолина Ф. Р.
Подпись
Фамилия, имя, отчество

серия 66 №007791366



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22/6

по результатам технического обследования внутренних инженерных сетей здания, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 50. Том 3. Техническое обследование канализационных систем здания

ООО «УРПАСЭ»